

veiligheidsberichten

16-11-2011

2011/16

Explosiegevaar reefercontainers - update

Met ons Veiligheidsbericht 2011/13 van 3 november jl. meldden wij u reeds het risico op explosie van bepaalde reefercontainers.

Inmiddels is uit verder onderzoek gebleken dat het gebruik van gecontamineerd koelgas bij een containeronderhoudsdienst in Vietnam de mogelijke oorzaak is. De contaminatie zorgt voor het ontstaan van een zelfontbrandende vloeistof die de koelunit kan doen ontploffen tijdens zijn werking.

Een aangekoppelde, draaiende reefercontainer vormt het grootste risico maar ook bij een afgekoppelde unit moeten voorzorgen genomen worden. Bij de behandeling, moeten daarom de onderstaande maatregelen genomen worden.

1. De behandelaars moeten via hun rederijen en/of agenten eerst informatie bekomen of de reefercontainer tot de mogelijke risico-containers behoort.
2. Wanneer het gaat over potentieel gevaarlijke reefercontainers moeten onderstaande maatregelen genomen worden :
 - Reefercontainer spanningsloos afkoppelen
 - Tijdens behandeling voorkomen dat iemand recht voor de koelunit staat
 - Reefercontainer niet aankoppelen
 - Reefercontainer plaatsen:
 - op een geïsoleerde plaats
 - met de reeferunits naar elkaar gericht of met de units gericht naar zones waar geen voertuigen of personen passeren
 - in zones waar zich geen personen bevinden of voertuigen kruisen.

Het afkoppelen van reefercontainers moet **ALTIJD** spanningsloos gebeuren.

Gelieve voor de nodige interne instructies te zorgen.

Voor verdere vragen kan u steeds terecht bij de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming.

Kantoren:

Haven 410 - Zomerweg 3 bus 1 ▲ B-2030 Antwerpen 3 ▲ Tel. 03-540 85 60 ▲ Fax 03-540 86 79 ▲ E-mail: infoPB@cepa.be ▲ Bankrekening 220-0112587-067 ▲ BtwBE 0404 759 3237 ▲ RPR Antwerpen

www.cepa.be